


Bodeminformatie

Zeeverijnstraat 13 te Hilversum

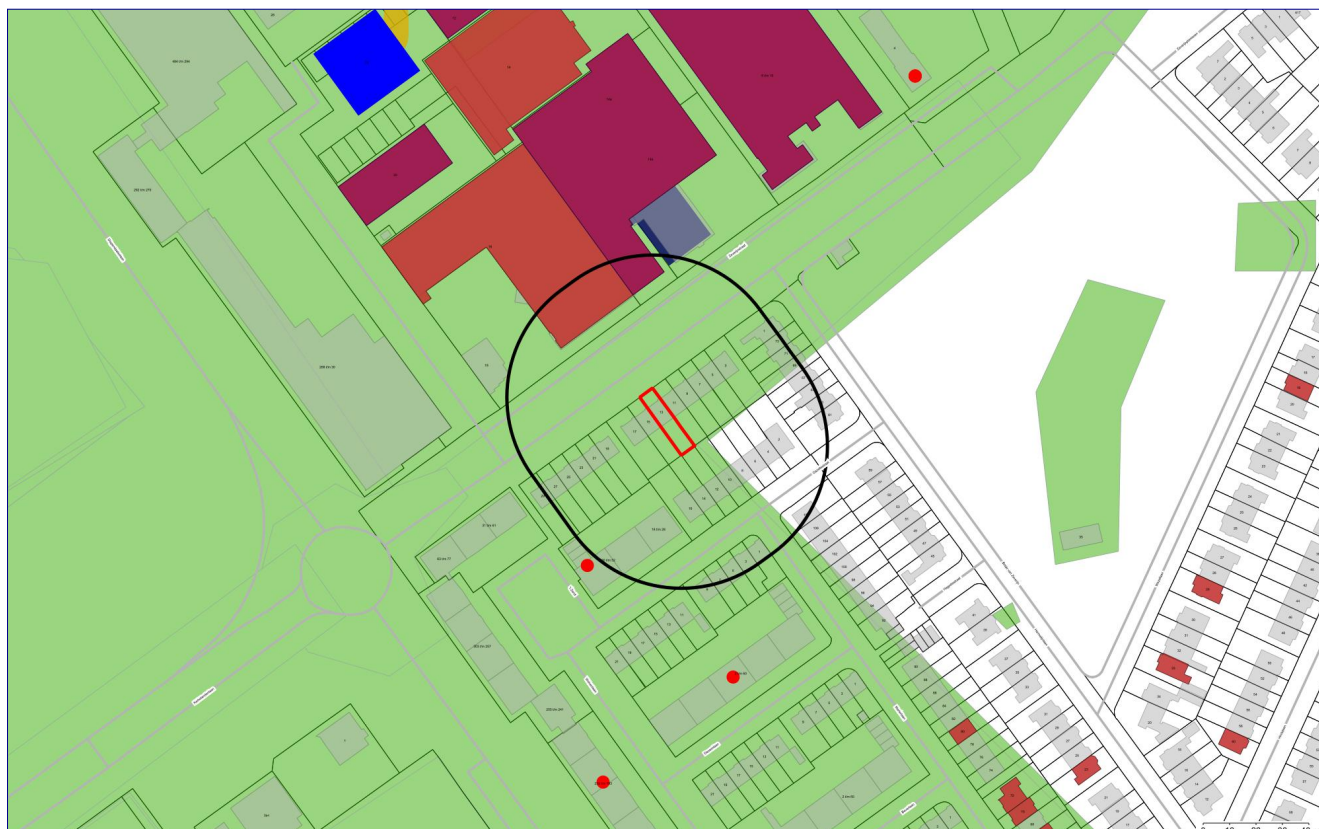

Legenda

	Geselecteerde locatie		Saneringscontour
	50-meter straal		Gebouwen
	Percelen		Wet Milieubeheer bedrijven
	Onderzoek		Brandstoftanks
	Verontreinigingscontour		Historisch bodembestand (HBB)



Inhoudsopgave

Welke informatie vindt u in dit rapport	3
Informatie over geselecteerd perceel	4
Locaties	4
Onderzoeken	4
Verontreinigingscontouren	4
Wet milieubeheer bedrijven	4
Brandstoftanks	5
Historisch bodembestand (HBB)	5
Informatie van objecten in een straal van 50 meter rondom het perceel	6
Locaties	6
Onderzoeken	6
Verontreinigingscontouren	13
Wet milieubeheer bedrijven	13
Brandstoftanks	13
Historisch bodembestand (HBB)	14
Disclaimer	15



Welke informatie vindt u in dit rapport

Dit rapport is een geautomatiseerde samenvatting van de bij de gemeente bekende gegevens over de bodemkwaliteit. Het rapport is onderverdeeld in de beschikbare informatie op het door u geselecteerde perceel en de informatie op de percelen in de directe omgeving. Hieronder wordt een korte uitleg gegeven van wat u in dit rapport aantreft.

Locatie

Betreft de naam waaronder de onderzoekslocatie bij de gemeente bekend staat. Ook staat hier de vervolgactie in het kader van de Wet bodembescherming beschreven. Alleen wanneer hier voldoende onderzocht of gesaneerd staat, wordt het perceel als niet verdacht op bodemverontreiniging beschouwd.

Onderzoeken

Hier worden de op de locatie uitgevoerde bodemonderzoeken en saneringen vermeld. Voor een uitleg van de verschillende typen aan onderzoek kunt u terecht op <http://www.bodemrichtlijn.nl/Bibliotheek/bodemonderzoek>.

Wet milieubeheer bedrijven

Hier worden de huidige en voormalige vanuit de Wet milieubeheer geregistreerde bedrijven vermeld.

Brandstoftanks

Hier staan de bij de gemeente bekende (ondergrondse) brandstof tanks en de status van deze tanks. Voor meer informatie over deze status kunt u terecht op http://www.hilversum.nl/Inwoners/Openbare_ruimte_en_milieu/Meldingen/Olietank_particuliere_grond_verwijderen.

Historisch bodembestand (HBB)

Hier worden alle voormalige bedrijven vermeld die op bodemverontreiniging verdacht zijn. Deze lijst is onder andere gebaseerd op de Hinderwetvergunningen en inschrijvingen bij de kamer van koophandel.

Verontreinigingscontour

Deze contour laat de verspreiding van een verontreiniging zien. Wanneer het een verontreiniging in het grondwater betreft, adviseren wij u om geen grondwater op te pompen.

Wat betekenen de resultaten

Indien op uw perceel bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden of als is gebleken dat er verontreinigingen of tanks in de grond aanwezig zijn, adviseren wij u een (historisch) bodemonderzoek uit te laten voeren. Hiervoor kunt u terecht bij verschillende hierin gespecialiseerde adviesbureaus.

Inzien archieven

De betreffende bodemonderzoeken zijn in te zien bij de afdeling Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Hilversum. U kunt hiervoor een afspraak maken via 14 035. De Hinderwet en Wet milieubeheer archieven, waaronder de certificaten van de tanksaneringen, zijn beschikbaar bij het streekarchief op de Oude Enghweg 23 te Hilversum. Voor de laatste gegevens van het bevoegd gezag Wet bodembescherming, de provincie Noord-Holland, verwijzen wij u naar www.bodemloket.nl.

Vragen of opmerkingen?

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente Hilversum. Mail naar bodem@hilversum.nl of bel tijdens kantooruren 14 035. U kunt ons helpen door eventueel geconstateerde fouten of gebreken te melden. Als u zelf onderzoeken bezit die niet in het systeem staan, dan kunt u deze laten opnemen.



Informatie over geselecteerd perceel

Locaties

Naam

Stortterrein en vloeivelden Bosje van Zeverijn e.o.

Vervolgactie Wet bodembescherming:

niet beoordeeld

Onderzoeken

Nader Onderzoek 1

Locatie	Stortterrein en vloeivelden Bosje van Zeverijn e.o.
Rapportdatum	18-11-2014
Rapportnummer	BC7151
Onderzoekbureau	Royal Haskoning
Opmerkingen	De belangrijkste bronnen voor verontreiniging als gevolg van de vloeivelden en de RWZI West zijn het geïnfilterde effluent en het nog aanwezige slib in de effluentvijver. De verontreinigingen kunnen zich verplaatsing in de richting van de polders, het Hilversums kanaal en de Nieuwe haven en winning Loosdrecht. Het risico dat verontreinigingen in het oppervlaktewater van de polder terecht komen en hier voor normoverschrijdende situaties zorgen wordt dan ook zeer gering geacht. De verwachting is dat het grondwater vooral macrochemisch beïnvloed is. De verwachting is dat het grondwater (vanuit de voormalige vloeivelden en effluentvijvers) nauwelijks verontreinigd is met microchemische stoffen.

Beschikbare documenten

Omschrijving	DownloadLink
NO	NO Voormalige vloeivelden, effluentvijvers, RWZI 18-11-2014

Historisch onderzoek 1

Locatie	Stortterrein en vloeivelden Bosje van Zeverijn e.o.
Rapportdatum	01-06-1984
Rapportnummer	NH 175/21
Onderzoekbureau	Provinciale Waterstaat van Noord-Holland
Opmerkingen	Historisch onderzoek maakt deel uit van het oriënterende onderzoek. De locatie is tussen 1915 en 1939 in gebruik geweest als vloeivelden. In 1939 zijn de vloeivelden vervangen door een RWZI.

Beschikbare documenten


Omschrijving	DownloadLink
HO	Bosjes van Zeverijn OO 1984

Verontreinigingscontouren

Geen gegevens beschikbaar

Wet milieubeheer bedrijven

Geen gegevens beschikbaar

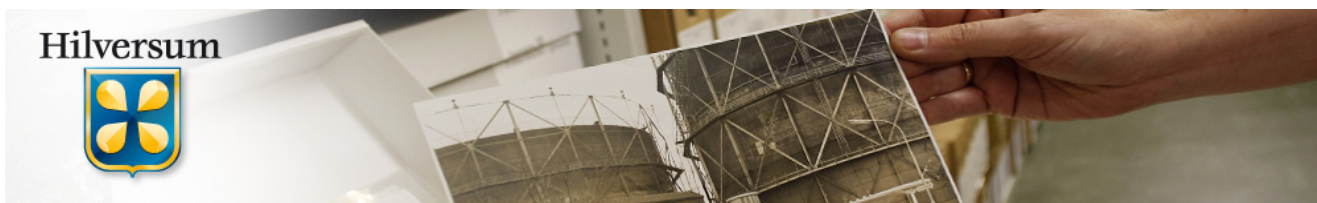


Brandstoftanks

Geen gegevens beschikbaar

Historisch bodembestand (HBB)

Geen gegevens beschikbaar

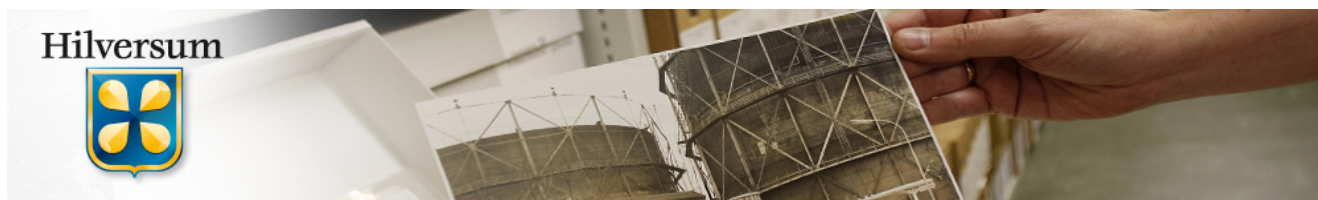

Informatie van objecten in een straal van 50 meter rondom het perceel

Locaties

Naam	Afstand (m.)	Vervolgactie Wet bodembescherming:
Boomstobben Zuidwest	6	voldoende onderzocht
Gazellestraat 40	37	voldoende onderzocht
Groest, Langestraat, Vaartweg, Zeverijnstraat (bushaltes)	19	voldoende onderzocht
Zeverijnstraat		niet beoordeeld
Zeverijnstraat 12-14	32	niet beoordeeld
Zeverijnstraat 14, 14a en 14c	30	starten sanering
Zeverijnstraat 14B	40	registratie restverontreiniging
Zeverijnstraat 16	27	voldoende onderzocht
Zeverijnstraat 18	29	voldoende onderzocht

Onderzoeken

Verkenkend onderzoek boomstobben Zuidwest

Locatie	Boomstobben Zuidwest
Rapportdatum	12-05-2020
Rapportnummer	BO20111-002
Onderzoekbureau	Milieutechniek ZVS Eemnes B.V.
Opmerkingen	De grond bij de verwijdering van boomstobben is onderzocht op eventuele verontreinigingen. Deellocatie Noord: Bovengrond: PAK 10 VROM>AW PFOS: 0,2 µg/kg ds wat leidt tot een klasse AW2000 Deellocatie West: Bovengrond: Lood>AW PFOS: 1,6 µg/kg ds Dit leidt tot de klasse toepasbaar PFDoA: 0,2 µg/kg ds Dit heeft als klasse AW2000 Deellocatie Kerkelandenvijver: Bovengrond: Alles<AW PFOA: 0,3 µg/kg ds. Dit heeft als klasse AW2000 Deellocatie Oost: Bovengrond: PAK 10 VROM>AW PFDoA: 0,2 µg/kg ds. Dit valt in klasse AW2000 Er zijn geen belemmeringen gevonden voor de voorgenomen werkzaamheden.



Beschikbare documenten

Omschrijving

Verkennd bodemonderzoek

DownloadLink

[Boomstobben Zuidwest verkennd bodemonderzoek 12-05-2020](#)

Historisch Onderzoek 1

Locatie	Gazellestraat 40
Rapportdatum	--
Rapportnummer	onbekend
Onderzoekbureau	Gemeente Hilversum
Opmerkingen	Locatie betreft alleen de woning van de eigenaar van het autobedrijf. Geen vervolg, voldoende onderzocht.

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Indicatie onderzoek 1

Locatie	Groest, Langestraat, Vaartweg, Zeverijnstraat (bushaltes)
Rapportdatum	27-10-2011
Rapportnummer	BO11297
Onderzoekbureau	Milieutechniek ZVS Eemnes BV
Opmerkingen	Middels dit onderzoek aan diverse bushaltes is aangetoond dat er overal bijmenging van puin/aardewerk is aangetroffen. De bovengrond is licht verontreinigd met PAK, PCB, barium, lood en cadmium. De grond kan worden ingedeeld in de klasse Industrie (Zeverijnstraat), AW2000 (westelijk deel Vaartweg) en wonen (oostelijk deel Vaartweg, Langestraat, Groest).

Beschikbare documenten

Omschrijving


-

DownloadLink

[IO_VO11297-2.pdf](#)

Verkennd onderzoek

Locatie	Zeverijnstraat
Rapportdatum	09-01-2018
Rapportnummer	BO17332
Onderzoekbureau	Milieutechniek ZVS EEMNES BV.
Opmerkingen	Zintuiglijke waarnemingen In de bovengrond is asbestverdacht materiaal aangetroffen. Bovengrond AW<Cu, Zn, Cd, Hg, Pb, PAK Ondergrond Minerale olie, PAK Grondwater Niet onderzocht Asbest

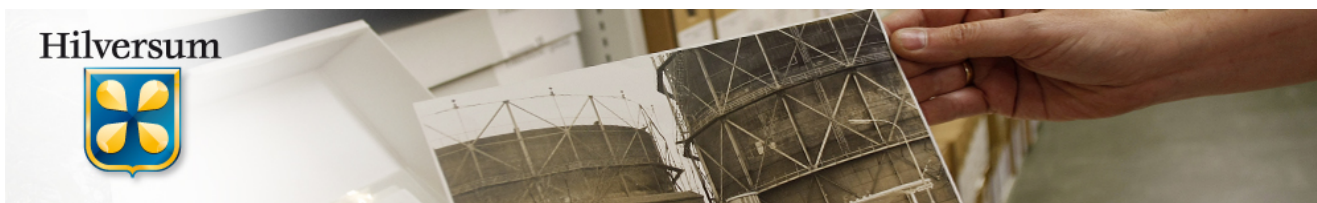

Niet aangetoond

De hypothese "onverdacht" is verworpen door het aantreffen van licht verhoogde gehalten in de grond. Omdat dergelijke gehalten vaker voorkomen is nader onderzoek niet nodig. Er kan worden gestart met de geplande werkzaamheden.

Beschikbare documenten

Omschrijving	DownloadLink
VO-BO17332(1)	VO-BO17332(1)
VO-BO17332(2)	VO-BO17332(2)

Meldingsformulier BUS saneringsplan 14a

Locatie	Zeeverijnstraat 14, 14a en 14c
Rapportdatum	--
Rapportnummer	-
Onderzoekbureau	Stantec
Opmerkingen	BUS SP TUP Te saneren oppervlakte: 15m2. Grondgebruik: wonen met tuin. 12m3 grond verontreinigd met koper is ontgraven en in zijn geheel veer terug geplaatst. Graven tot 0,8 m -mv. Er is geen afvoer van grond.

Beschikbare documenten

Omschrijving	DownloadLink
concept saneringsplan	Zeeverijnstraat14A_BUS-SP

Verkennd bodemonderzoek

Locatie	Zeeverijnstraat 14, 14a en 14c
Rapportdatum	28-03-2019
Rapportnummer	2016669
Onderzoekbureau	Stantec
Opmerkingen	Hypothese: Wel verworpen Zintuiglijke waarnemingen: Ter plaatse van boring 1 is zwak puin en sporen glas aangetroffen. BG: >AW: Cd, Hg, Pb, Zn, PAK >I: Cu. OG: >AW: Cu, Hg, Pb, Zn, PAK GW: - Bijzonderheden: Boringen zijn individueel geanalyseerd. Beoordelingsformulier: Niet aanwezig.

Beschikbare documenten

Omschrijving	DownloadLink
-	VO_M19B0014-2016669_28-03-2019_542947.pdf

Evaluatie Sanering 1

Locatie	Zeeverijnstraat 14B
Rapportdatum	29-11-2005



Rapportnummer 0522705F
Onderzoeksbureau P&J Milieuservices B.V.
Opmerkingen Betreft evaluatie sanering

Gemiddeld is stortmateriaal ontgraven uit het bodemtraject van circa 0.5 tot 2.1 m-mv een af te voeren hoeveelheid van circa 800 ton. Deze hoeveelheid is overschreden vanwege in hoordzaak een niet uniforme laagdikte en de onverwachte aanwezigheid van materiaal nabij de voormalige ondergrondse tanks.

In bijna alle wanden van de ontgraving resteert zoals verwacht stortmateriaal. De verticale trajecten zijn vastgelegd. Verder is zintuiglijk vastgesteld dat de bodem van de ontgraving schoon (geel) fijn zand betreft zonder bijmengingen.

In 4 van de 7 onderzochte mengmonsters van de bodem van de ontgraving is een (zeer) licht verhoogd gehalte zink aangetoond. In alle mengmonsters is verder geen van de (overige) geanalyseerde parameters aangetoond in een gehalte boven de streefwaarde.

Niet al het stortmateriaal op het perceel H-1395 is verwijderd. De aangebrachte kadastrale aantekening zal derhalve gecontinueerd worden. ook op de belendende percelen is stortmateriaal vrijwel zeker aanwezig.

De ontgraving is tot ca 0.9m-mv aangevuld met schoon (gecertificeerd) aanvulzand

De sanering voldoet aan het bepaalde in de handreiking besluit uniforme saneringen ontwerpbesluit versie 5.0

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Indicatief Onderzoek 1

Locatie Zeverijnstraat 14B
Rapportdatum 29-06-2005
Rapportnummer 0522701G
Onderzoeksbureau P&J Milieuservices B.V.
Opmerkingen Betreft indicatief onderzoek en verkennend asbest onderzoek

Hypothese wordt niet verworpen

Zintuiglijke waarnemingen: stortmateriaal aangetroffen tussen 0.5 en 2.0 m-mv, dit materiaal bestaat uit puin, oud ijzer, dakleer, koolresten en asbestverdachte materialen, het percentage bijmengingen word geschat op circa 50%, daarnaast asbestverdachte materialen aangetroffen

Stortgrond: Koper, Zink, MO, PAK > I; Lood > T; Cadmium, Nikkel, Kwik > S

Depot Bovengrond: PAK > T; Koper, Lood en Zink

Depot tankgrond: Koper, Lood, Zink en PAK > S

Grondwater: niet geanalyseerd

Bijzonderheden:

Conclusies: het onderzochte stortmateriaal (circa 460m3) is niet herbruikbaar, diverse parameters overschrijden gemiddeld de samenstellingswaarden, het stortmateriaal (320m3) is daarbij (licht) asbesthoudend (28mg/kgds, de I is 100mg/kgds), het stortmateriaal kan beschouwd worden als



een geval van ernstige bodemverontreiniging in de zin van de WBB

Aanbevelingen: verder aanvullend of nader onderzoek wordt niet zinvol geacht

Uit een overleg met de provincie Noord-Holland blijkt het volgende:

- de provincie N-H vormt in onderhavige situatie het bevoegd gezag;
- onderhavige rapportage dient met een saneringsplan voorgelegd te worden aan de provincie NH
- de verwijdering van het stortmateriaal kan gezien de omvang (<500m3) plaats vinden als een pilot-project voor een zogenaamde BUS-sanering
- voordelen van een BUS-sanering in onderhavige situatie is de korte beschikkingstijd; het saneringsplan kan verder in beknopte vorm worden uitgebracht en is direct van kracht.

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Verkennd Onderzoek 3

Locatie	Zeeverijnstraat 14B
Rapportdatum	16-06-2005
Rapportnummer	0522702A
Onderzoekbureau	P&J Milieuservices B.V.
Opmerkingen	De bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie. De ondergrond en het grondwater zijn niet verontreinigd.

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Verkennd Onderzoek 2

Locatie	Zeeverijnstraat 14B
Rapportdatum	30-08-2004
Rapportnummer	145104-148651
Onderzoekbureau	Mourik Groot-Ammers B.V.
Opmerkingen	De bovengrond is matig verontreinigd met koper en zink en licht met kwik, lood, PAK en minerale olie. De ondergrond en het rondwater zijn niet verontreinigd.

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Verkennd Onderzoek 1

Locatie	Zeeverijnstraat 14B
Rapportdatum	16-01-1998
Rapportnummer	4604-22553
Onderzoekbureau	Oranjewoud
Opmerkingen	De bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie. De ondergrond en het grondwater zijn niet verontreinigd.

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar



Sanerings evaluatie 2

Locatie	Zeeverijstraat 14B
Rapportdatum	01-12-1993
Rapportnummer	4604-20791
Onderzoekbureau	Oranjewoud B.V.
Opmerkingen	Tijdens de verwijdering van de tank is er een verontreiniging ontgraven. De verontreiniging met olie is niet volledig verwijderd. Onder de klinkerweg en grondwaterniveau zijn ter plaatse nog matig tot sterk verhoogde gehalten aan minerale olie geconstateerd.

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Verkennd onderzoek NEN 5740 1

Locatie	Zeeverijstraat 16
Rapportdatum	22-09-2006
Rapportnummer	166531-1
Onderzoekbureau	Oranjewoud
Opmerkingen	Hypothese wordt niet verworpen Zintuiglijke waarnemingen: zwak puin-, sla- en koolhoudend, plaatselijk glas- en potscherven en gruis Bovengrond: nvt Ondergrond: Cr, Hg, EOX, minerale olie>S; Cd, Ni>T; Cu, Pb, Zn, PAK>I Grondwater: Cd, Zn, Cu, xylenen>S; Cr>T Bijzonderheden: Conclusies: De verontreinigingen hangen naar verwachting samen met de stortlaag. Er zijn geen verontreinigingen aangetroffen die verband houden met de huidige garage-activiteiten. Aanbevelingen: Met de resultaten van dit onderzoek is de nulsituatie van de locatie vastgesteld. Beoordelingsformulier niet aanwezig.

Beschikbare documenten

Omschrijving	DownloadLink
-	VO_Zeeverijstraat_16_Oranjewoud_kenmerk_166531-1_22_september_2006.pdf

Verkennd Onderzoek NEN5740

Locatie	Zeeverijstraat 18
Rapportdatum	15-06-2011
Rapportnummer	BO11170
Onderzoekbureau	Milieutechniek ZVS Eemnes BV
Opmerkingen	Hypothese: Bij aanvang van het onderzoek zijn de navolgende verdachte deellocaties aangemerkt en onderzocht conform de strategie 'VEP-OO' en 'VEP' uit de NEN5740'. Deze wordt verworpen. zintuiglijke waarnemingen: Op het brandstofverkooppunt zijn in de grond bijmeningen aan



aardewerk, puin, bitumen, kolengruis en slakkenmateriaal waargenomen. Een deel van deze bijmengingen komt dieper dan 1,5 meter minus maaiveld voor. Daar waar het materiaal ondieper voorkomt (en dus in de leeflaag is aangetroffen) is analytisch onderzocht.

BG: koper, zink >AW

OG: barium, lood, PAK >AW

Grondwater: barium, chroom, molybdeen >AW

Conclusie: Op basis van de zintuiglijke waarnemingen en het feit dat in het andere mengmonster slechts licht verhoogde gehalten zijn aangetoond, maakt het aannemelijk dat op de locatie sprake is van heterogeen voorkomende verontreiniging(en). Er is naar verwachting van geen sprake van een ernstig geval.

De onderzoeksresultaten leggen de nulsituatie van de onderzochte (deel-)locaties vast met betrekking tot de geanalyseerde stoffen. De onderzoeksresultaten dienen als referentieniveau waaraan kan worden getoetst met betrekking tot eventuele bodemverontreiniging in de toekomst (als gevolg van de activiteiten).

Opmerking: Echter, barium blijkt van nature in de bodem voor te komen. Chroom is in de omgeving vaker (sterk) verhoogd aangetroffen, maar is op dit deel van de locatie niet in die mate aangetoond.

Beschikbare documenten

Omschrijving

Verkennd onderzoek

DownloadLink

[Zeverijnstraat 18 VO 15-6-2011](#)

Evaluatie Sanering 1

Locatie Zeverijnstraat 18

Rapportdatum 18-01-2000

Rapportnummer 17795-87874

Onderzoekbureau Oranjewoud

Opmerkingen Geconcludeerd wordt dat de grondsanering en tankverwijdering zijn uitgevoerd conform de uitgangspunten zoals deze in het plan van aanpak zijn vastgelegd.

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Nader Onderzoek 2

Locatie Zeverijnstraat 18

Rapportdatum 17-03-1998

Rapportnummer ML-BH972828

Onderzoekbureau DHV B.V.

Opmerkingen De interventiewaarde voor minerale olie en vluchtige aromatische koolwaterstoffen wordt niet overschreden waardoor er geen sprake is van een ernstige bodemverontreiniging, waardoor er geen sprake is van een saneringsnoodzaak.

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Nader onderzoek 3

Locatie Zeverijnstraat 18



Rapportdatum	01-01-1993
Rapportnummer	3245047
Onderzoekbureau	tauw
Opmerkingen	Het onderzoek heeft een lichte verontreiniging met minerale olie in de bovengrond aangetoond. De ondergrond is sterk verontreinigd met toluen, ethylbenzeen en xylenen. Het grondwater is licht verontreinigd met toluen en xylenen.

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Verkennd onderzoek NEN 5740 1

Locatie	Zeeverijstraat 18
Rapportdatum	01-04-1992
Rapportnummer	20207.RAP
Onderzoekbureau	Oranjewoud B.V.
Opmerkingen	De bovengrond is niet verontreinigd. De ondergrond, ter plaatse van van de oostzijde van de werkplaats olie-afscheider en ondergrondse brandstoftank, is sterk verontreinigd met minerale olie en matig met xylenen. Ter plaatse van de vermoedelijke ligging van het voormalige tankstation is de grond matig verontreinigd met kwik. Het grondwater is niet verontreinigd.

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Nader Onderzoek 1

Locatie	Zeeverijstraat 18
Rapportdatum	01-03-1989
Rapportnummer	3105083
Onderzoekbureau	tauw
Opmerkingen	De bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie en benzine. De ondergrond is niet verontreinigd. Het grondwater is licht verontreinigd met aromatische verbindingen.

Beschikbare documenten

Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigingscontouren


Geen gegevens beschikbaar

Wet milieubeheer bedrijven

Adres	Gebruik
Zeeverijstraat 16	autoreparatiebedrijf

Brandstoftanks

Adres	Product	Status
--------------	----------------	---------------

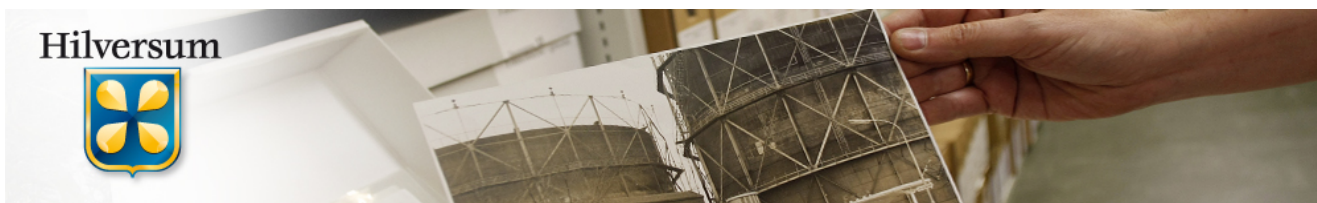

Zeverijnstraat 16	benzine euroloodvrij	aktief
Zeverijnstraat 16	diesel	aktief
Zeverijnstraat 16	benzine superplus	aktief
Zeverijnstraat 16	huisbrandolie	tank is verwijderd
Zeverijnstraat 18	benzine normaal	aktief
Zeverijnstraat 18	benzine euroloodvrij	aktief
Zeverijnstraat 18	diesel	aktief
Zeverijnstraat 18	benzine superplus	aktief

Historisch bodembestand (HBB)

Geen gegevens beschikbaar



Disclaimer

De door ons in deze rapportage beschikbaar gestelde informatie dient u te interpreteren als een inschatting van de verontreinigings situatie op een bepaald moment. Omdat het veelal historische informatie betreft kunnen wij nooit 100% zekerheid geven wat de kwaliteit is van grond en grondwater.

De Gemeente Hilversum is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade als blijkt dat in de praktijk de verontreinigings situatie anders is dan in dit rapport is vermeld.

Wij attenderen u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekomstig eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht heeft als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van ondergrondse brandstoftanks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen voor bodemonderzoek dan wel een onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.

De informatie uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een bouwvergunning of andere gemeentelijke producten. Bij een bouwaanvraag dient elke situatie opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Het is niet uitgesloten dat de gemeente dan opnieuw bodemonderzoek eist omdat de bestaande informatie verouderd is of omdat een onjuiste onderzoeksstrategie is toegepast.

Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen en/of inlichtingen kunt u zich wenden tot de Gemeente Hilversum.